



年月日	2024. 6. 6
調査部位	北西面
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2024. 6. 6
調査部位	北東面
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2024. 6. 6
調査部位	南西面
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2024. 6. 6
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2024. 6. 6
調査部位	煙突
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	ヘアークラックが入っている状態でした。 3ミリ以下のクラックは、厚膜型の下塗り材で補修するお見積りのご提案になっております。



年月日	2024. 6. 6
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	錆びてきている状態でした。 ケレン後、錆びている箇所については錆止め塗料を2度塗りする仕様のお見積りのご提案となっております。



年月日	2024. 6. 6
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	穴が開いている箇所がありました。そんなに大きな穴ではないので、FRP(強化プラスチック)で穴を埋めるお見積りとなっております。



年月日	2024. 6. 6
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	所々、錆びている状態でした。



年月日	2024. 6. 6
調査部位	雪止め(裏側)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	雪止めは錆びやすいのですが、錆びも無く良好な状態でした。



年月日	2024. 6. 6
調査部位	雪止め(表側)
調査内容	火災報知器
備考	表側も錆びも無く良好な状態でした。



年月日	2024. 6. 6
調査部位	破風
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	塗料塗膜の劣化が始まってきておりました。



年月日	2024. 6. 6
調査部位	ひさし
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	腐食している箇所がありました。 樹脂モルタルで補修する内容になっております。



年月日	2024. 6. 6
調査部位	ひさし
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	ひさし上部は、雨が当たるため一般的な塗料では持ちません。防水効果がある塗料を選定し、お見積りしております。



年月日	2024. 6. 6
調査部位	ひさし
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	クラック幅が3mm以上については、Uカット埋め戻し工法で補修する内容となっております。 別紙説明文あり




年月日	2024. 6. 6
調査部位	バルコニー
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	腐食し、欠損している箇所がありました。樹脂モルタルで補修する内容になっております。



年月日	2024. 6. 6
調査部位	外壁
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	コーキングがなくなっている箇所がありました。 新しくコーキング材を充填する内容となっております。



年月日	2024. 6. 6
調査部位	外壁
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	塗膜(模様材)が剥がれている箇所がありました。 ケレン後、模様材を吹き戻したのち、塗装へ移る内容のお見積りとなっております。

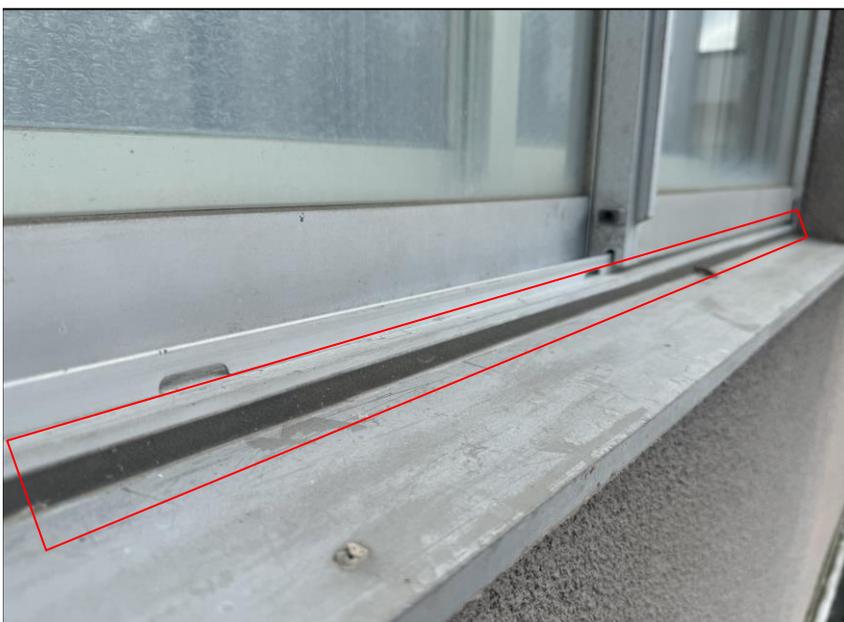

年月日	2024. 6. 6
調査部位	コーキング
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	サッシ皿板のコーキングが劣化すると雨漏りにつながります。 交換をお勧めいたします。 お見積りでは交換する内容となっております。



年月日	2024. 6. 6
調査部位	玄関上防水
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全く防水されていない状態でした。 ウレタン防水にて施工するお見積り内容になっております。



年月日	2024. 6. 6
調査部位	玄関上防水
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	コンクリートが劣化してきている状態でした。 樹脂モルタルで補修したのち、ウレタン防水を施工するお見積り内容になっております。



年月日	2024. 6. 6
調査部位	分電盤
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	サービスで塗装させていただくお見積りになっております。



年月日	2024. 6. 6
調査部位	北側駐輪場
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2024. 6. 6
調査部位	北側駐輪場
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	錆発生状況



年月日	2024. 6. 6
調査部位	北側駐輪場
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	錆発生状況 (腐食状況)



年月日	2024. 6. 6
調査部位	北側駐輪場
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	錆発生状況 別途見積もり



年月日	2024. 6. 6
調査部位	南側駐輪場
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2024. 6. 6
調査部位	南側駐輪場
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	錆発生状況 南側の駐輪場はそんなに錆びて来ておりませんでした。



年月日	2024. 6. 6
調査部位	南側駐輪場
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	錆発生状況 別途見積もり



年月日	2024. 6. 6
調査部位	物置
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2024. 6. 6
調査部位	階段
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	錆発生状況



年月日	2024. 6. 6
調査部位	物置
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	錆発生状況 別途見積もり



年月日	2024. 6. 6
調査部位	ホームタンク
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2024. 6. 6
調査部位	階段
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	錆発生状況 サービスで塗装させていただきお見積りになっております。