



年月日	2024.10.11
調査部位	ステーションコーポ
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景




年月日	2024.10.11
調査部位	ステーションコーポ
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景




年月日	2024.10.11
調査部位	ステーションコーポ
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2024.10.11
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	塗装塗膜がかなり色あせている状態でした。

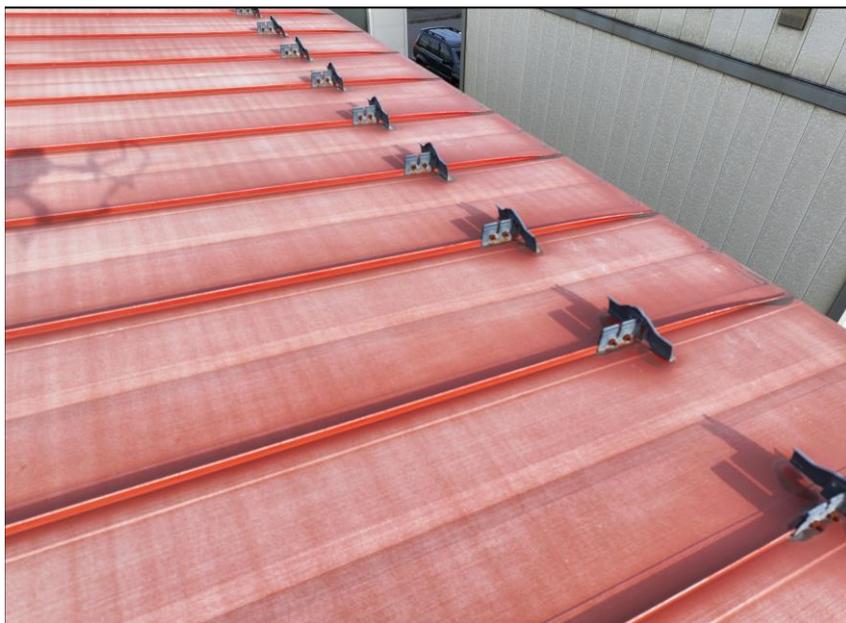


年月日	2024.10.11
調査部位	雪止め
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	雪止め取り付け力所が少し錆びている状態でした。雪止めを一度取り外し、屋根の塗装後、塗装した雪止めを取り付けいたします。(雪止めを取り外して塗らないと塗装できない箇所が出来てしまう為です)

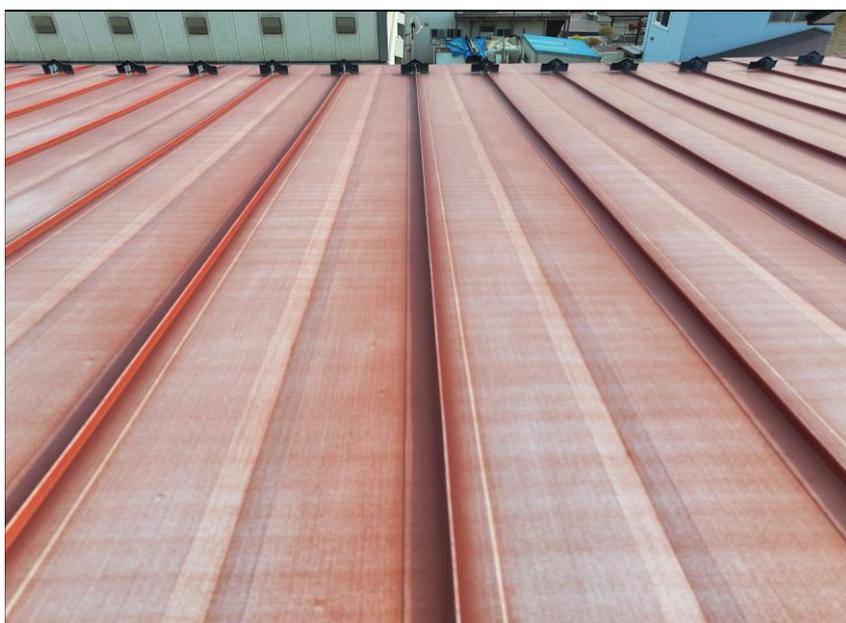

年月日	2024.10.11
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	色あせがかなり進んでいる状態ですが、錆など見当たりませんでした。長年塗装工事をしておりますが、ここまで色あせが進んでいるのに錆びていないことにびっくりしております。



年月日	2024.10.11
調査部位	破風
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	破風にも錆など見当たらず良好な状態で経年経過しております。

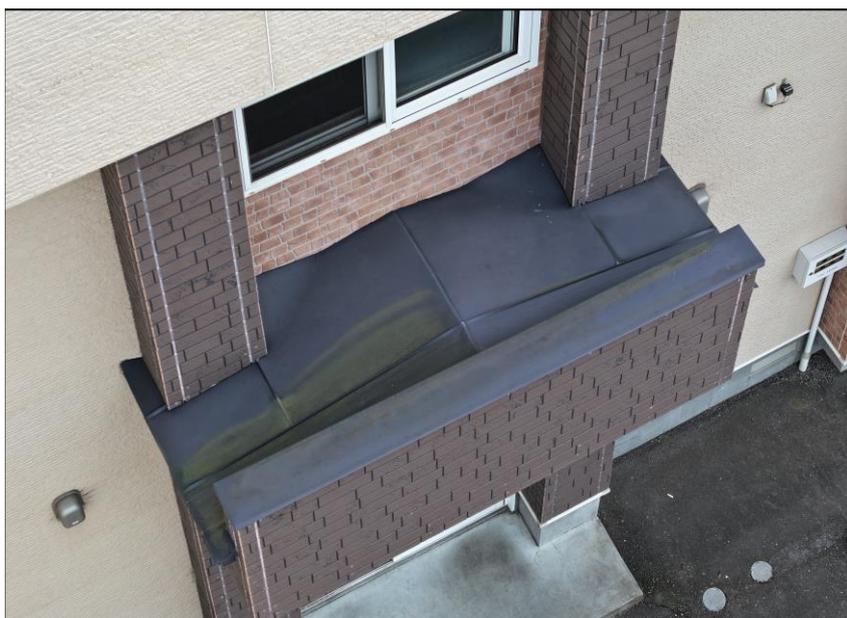

年月日	2024.10.11
調査部位	小屋根(玄関上)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	藻が生えている状態でした。高圧水洗浄で綺麗に除去したのち、塗装工程に移るお見積り内容になっております。



年月日	2024.10.11
調査部位	小屋根(玄関上)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	同上



年月日	2024.10.11
調査部位	外壁コーキング
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	コーキングの劣化が酷い状態で、コーキング材が無くなっている箇所がかなりありました



年月日	2024.10.11
調査部位	外壁コーキング
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	本来ここまでコーキング材がなくなっている状況ですと雨漏りが起きてもおかしくない状態ですが、外壁下地の防水が適切に施工されていると考えます。




年月日	2024.10.11
調査部位	外壁コーキング
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全て古いコーキングを撤去し、新しいコーキングへ打ち替えるお見積りとなっております。



年月日	2024.10.11
調査部位	外壁
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	外壁東側に藻が生えている状態でした。 高圧水洗浄で綺麗に除去したのち塗装工程に移るお見積り内容になっております。



年月日	2024.10.11
調査部位	ホームタンク
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	ホームタンク3基、サービスにて塗装するお見積り内容になっております。

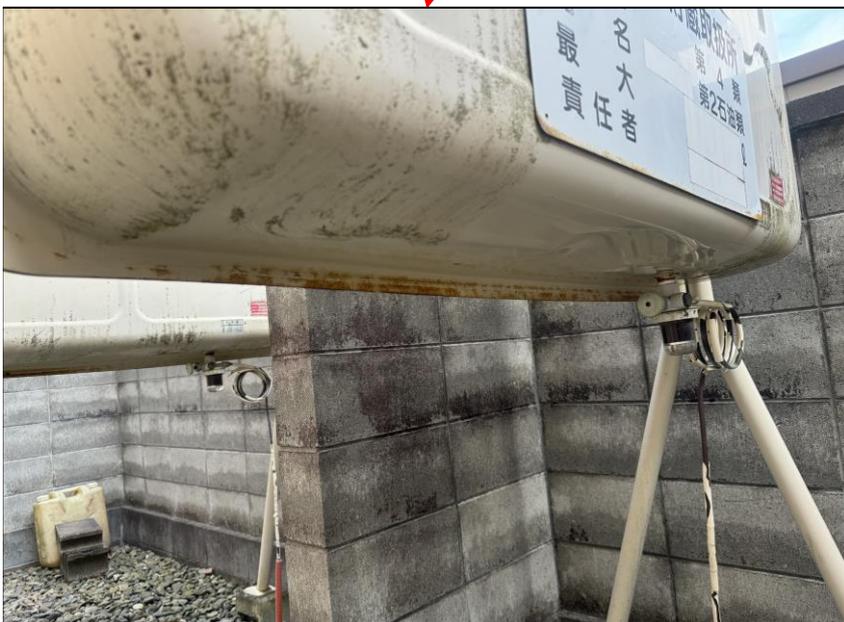

年月日	2024.10.11
調査部位	ホームタンク
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	錆発生状況



年月日	2024.10.11
調査部位	物置
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	物置の塗装もお見積りさせていただきました。




年月日	2024.10.11
調査部位	物置
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	同上

年月日	
調査部位	
調査内容	
備考	

余白



年月日	
調査部位	
調査内容	サンプル
備考	<p>屋根のケレン作業風景です。</p> <p>当社では、機械工具を使用して軟弱な塗膜や錆びを確実に除去します。 この工程を踏まえて、より強い下地が作り出せます。</p>

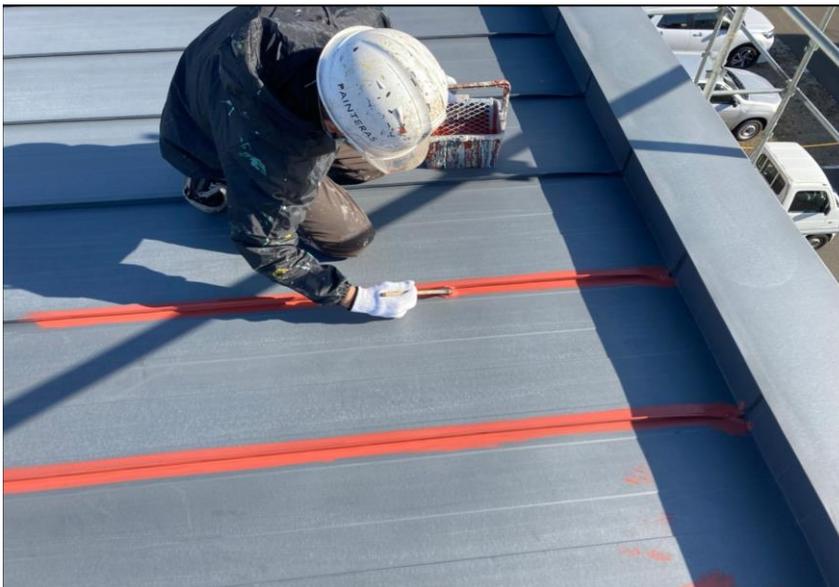

年月日	
調査部位	
調査内容	サンプル
備考	<p>弊社では、<b>板金面の折り込み溝の中もしっかりとサビ止め塗料を塗りこみます。</b></p> <p>この作業は時間がかかる為、施工を曖昧にしている業者が多いのが現状ですが、当社ではしっかりと施工するよう職人に指導しております。</p>