



年月日	2023. 4. 25
調査部位	全体
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2023. 4. 25
調査部位	全体
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	窓下角の外壁の腐食が2カ所見られましたが、今回お見積もりではクリアー塗装ではなく、一般的な塗りつぶしの塗装ですので外壁の貼り換えなどをする必要はありません。




年月日	2023. 4. 25
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2023. 4. 25
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	黄砂が少し付着している状態でした。 黄砂が溜まっている箇所は、塗料の剥離が起きやすい場所ですので、高圧水洗浄で綺麗に除去したのち塗装工程に移るお見積り内容になっております。



年月日	2023. 4. 25
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	赤く囲んだ個所に錆が数カ所見られました。

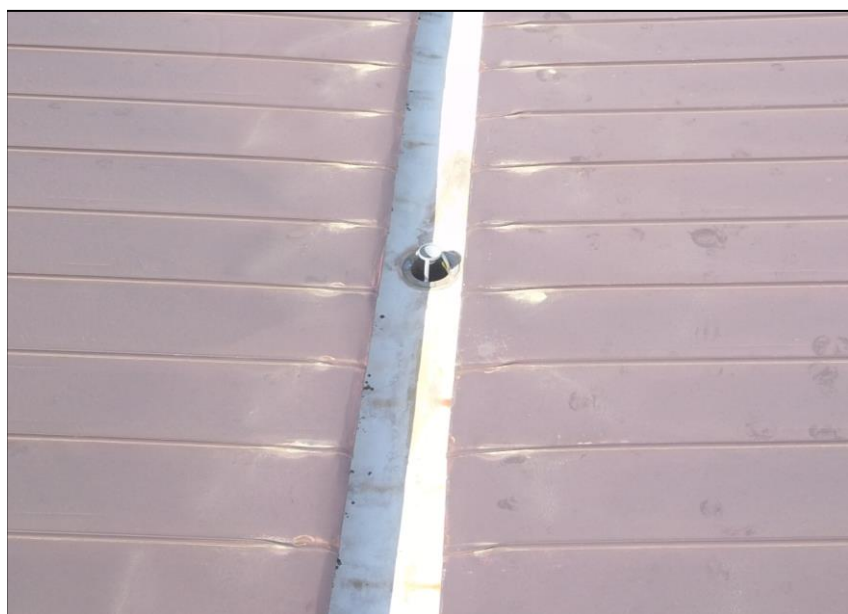

年月日	2023. 4. 25
調査部位	ルーフドレン
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	ドレン周りに落ち葉やゴミなど無く、良好な状態でした。 ルーフドレンにゴミが積もると、雨漏りに発展する恐れが出て来てしまいます。



年月日	2023. 4. 25
調査部位	1階、東側屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	目立った腐食などは見られませんでした。



年月日	2023. 4. 25
調査部位	1階、東側屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	



年月日	2023. 4. 25
調査部位	南側外壁
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	南側と東側の窓下角の外壁に腐食が見られました。 窓下水切りを取付けることによって対策が出来ます。



年月日	2023. 4. 25
調査部位	東側外壁
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	錆びて穴が開いている箇所がありました。 FRPシートにて補修致します。



年月日	2023. 4. 25
調査部位	外壁
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	窓下水切り取付例

ツタワンD

材質：AES樹脂



品名	本 体			
色 名	ブラック	ホワイト	ニューブラウン	ニューグレイ
部 材				
8セット/袋 (本体：8個、専用ビス：8本、施工説明書：1枚)				

■ツタワンDⅡ、ツタワンDの取付位置について 窓サッシ両端・換気フードなどの下部に取付けてください。

■取付け場所




窓サッシ両端

換気フード等の下部


※フラワーボックス、ベランダには使用できません。

■取付け位置 (mm)

〈水切り(※1)のあるサッシ〉
アルミサッシ等

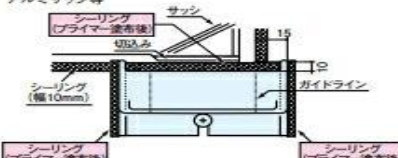

〈水切り(※1)のないサッシ〉
樹脂サッシ等

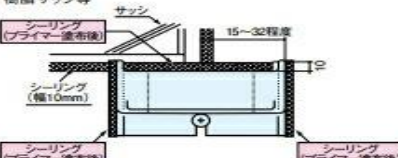

※1 サッシ下枠の排水用の切込み
お願い！ 上図の X 部位には必ずプライマー塗布後シーリングをしてください。特に上部のシーリングがない場合、雨水が滲
漏し基材劣化の原因となります。

※上下方向の取付け位置はサッシ周りのシーリングが施工可能な位置としてください。



年月日	2023. 4. 25
調査部位	外壁コーキング
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	経年劣化により、コーキングが固くなりひび割れて来ている状態でした。



年月日	2023. 4. 25
調査部位	外壁コーキング
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	コーキングは母屋御守るために重要な部分になりますので、『補修』や既存のコーキングを撤去しないで、新しいコーキングを増し打ちする『上打ち工法』ではなく、古いコーキングを撤去して新しいコーキングを充填する『打ち替え工法』をお勧めいたします。




年月日	2023. 4. 25
調査部位	基礎
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	基礎も塗装されておりましたのでお見積もりさせていただきました。



年月日	2023. 4. 25
調査部位	ホームタンク
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	ホームタンクは、サービスにて塗装させていただく内容になっております。



年月日	2023. 4. 25
調査部位	ホームタンク
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	錆びて来ておりました。

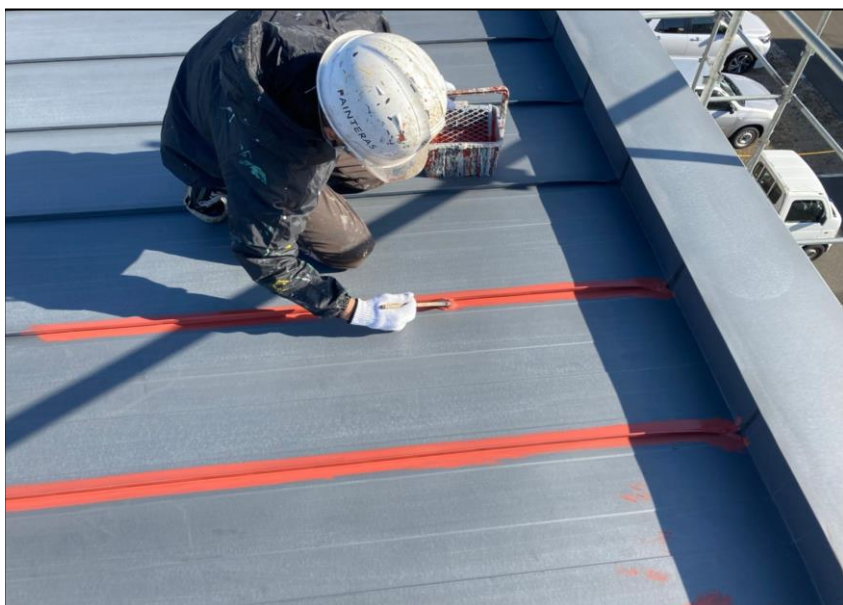

年月日	
調査部位	
調査内容	サンプル
備考	板金面の折り込み溝の中もしっかりとサビ止め塗料を塗りこみます。 この作業は時間がかかる為、施工を曖昧にしている業者が多いのが現状ですが、弊社ではしっかりと指導し、施工しております。



サビ発生状況