



年月日	2024. 6. 11
調査部位	グランドール新明町
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景 (西面)



年月日	2024. 6. 11
調査部位	グランドール新明町
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景 (東面)



年月日	2024. 6. 11
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景 (西面)



年月日	2024. 6. 11
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	屋根が錆びてきている状態でした。



年月日	2024. 6. 11
調査部位	外壁
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	外壁が腐食してきている状態でした。 厚膜型の下塗り材で腐食の進行を止める仕様のお見積りになっております。



年月日	2024. 6. 11
調査部位	破風
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	雪止めの錆汁が破風に付着しておりますが、破風自体は錆びている状態ではありませんでした。



年月日	2024. 6. 11
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景 (東側)



年月日	2024. 6. 11
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	雪止めがかなり錆びている状態でした。再利用は厳しいと思いますので、交換のお見積りとなっております。64個交換



年月日	2024. 6. 11
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	




年月日	2024. 6. 11
調査部位	階段
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	錆も少ない状態でした。



年月日	2024. 6. 11
調査部位	階段
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	同上




年月日	2024. 6. 11
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	換気口が壊れている箇所がありました。 全体的に経年劣化が見られますので交換のお見積り内容になっております。

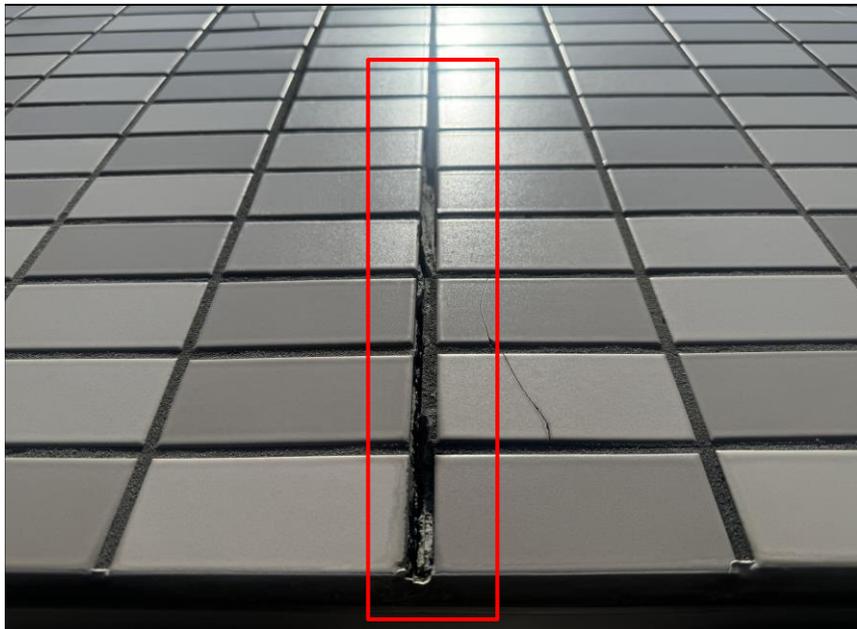


年月日	2024. 6. 11
調査部位	外壁(南面)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	目地材が取れている状態でした。 目地にモルタルを再度充填するお見積りになっております。




年月日	2024. 6. 11
調査部位	外壁(南面)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	欠損している箇所がありました。 再度貼り直すお見積りになっております。

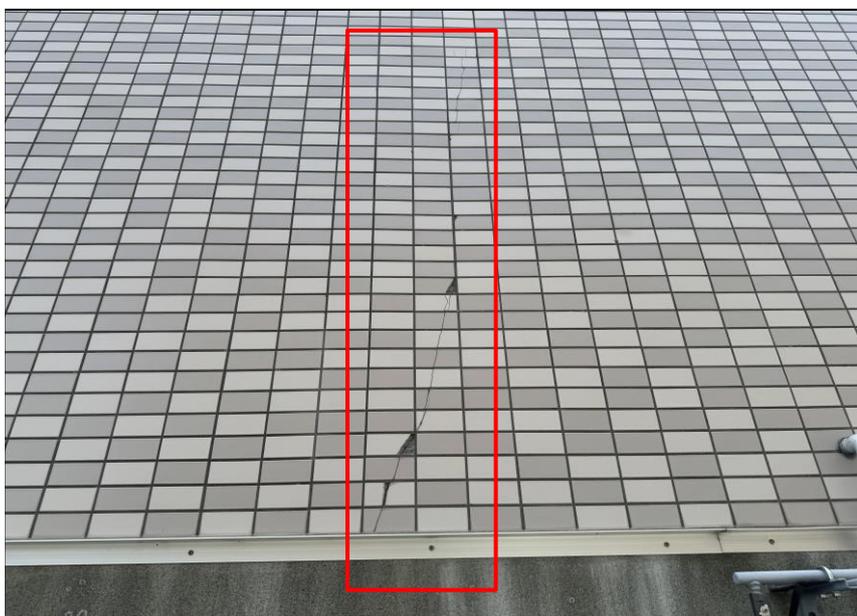


年月日	2024. 6. 11
調査部位	外壁(北面)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	クラックが1ミリ以上開いている箇所は貼り換え、1ミリ以下のクラックはコーキングを充填するお見積りになっております。

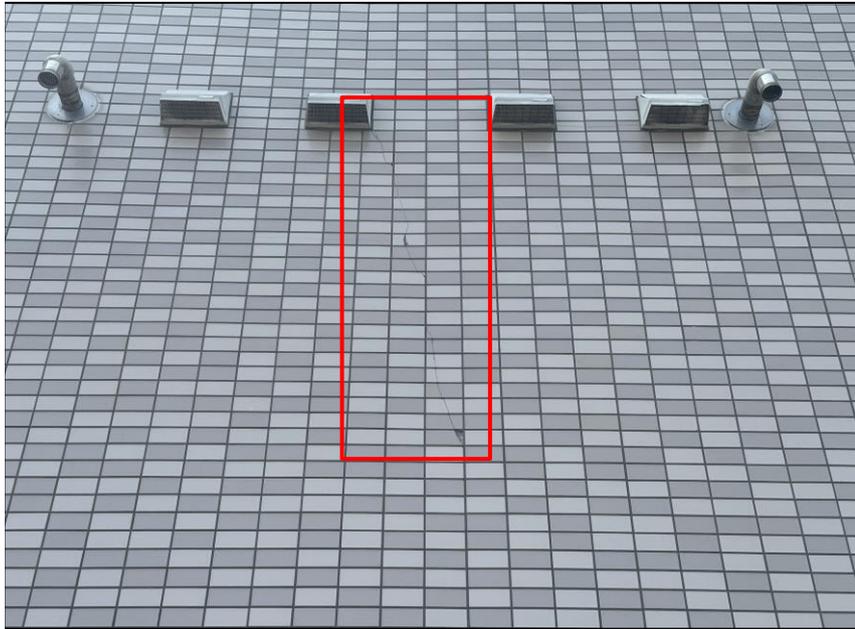

年月日	2024. 6. 11
調査部位	外壁(東面)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	貼り換え箇所

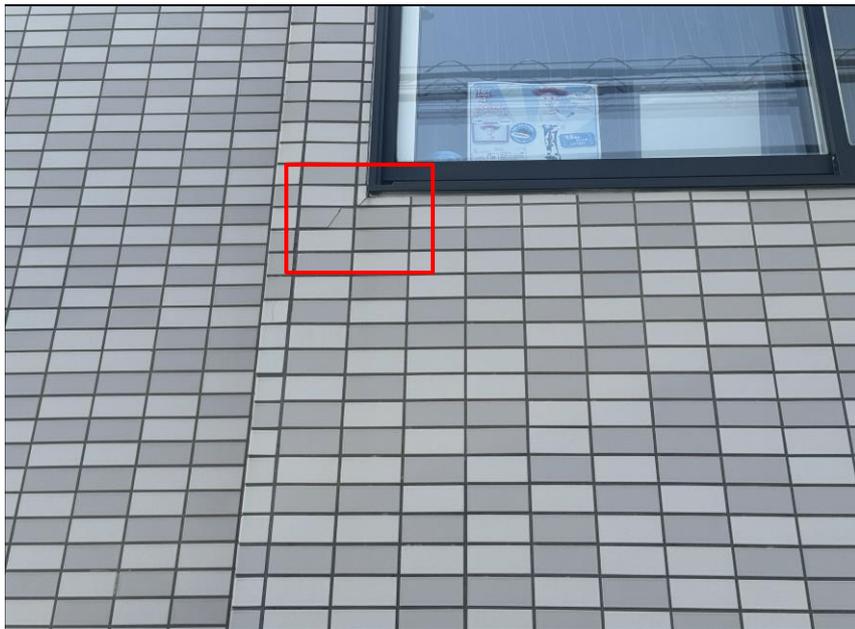

年月日	2024. 6. 11
調査部位	外壁(東面)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	貼り換え箇所

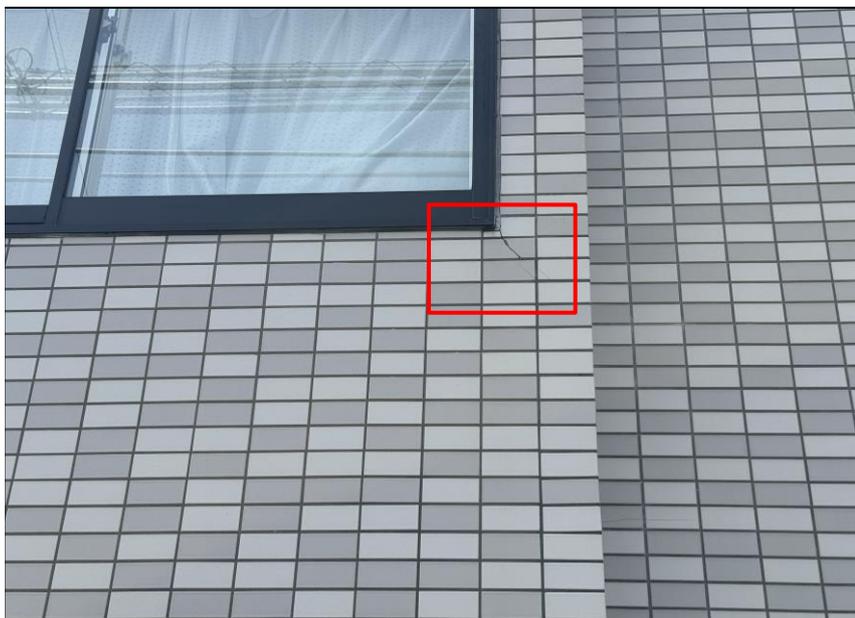

年月日	2024. 6. 11
調査部位	外壁(東面)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	貼り換え箇所



年月日	2024. 6. 11
調査部位	シャッター
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2024. 6. 11
調査部位	シャッター
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	錆状況




年月日	2024. 6. 11
調査部位	コーキング
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全体的に傷んでいる状態でした。 全て打ち変えるお見積内容になっております。



年月日	2024. 6. 11
調査部位	玄関ドア
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	錆が出始めている状態でした。



年月日	2024. 6. 11
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	錆状況

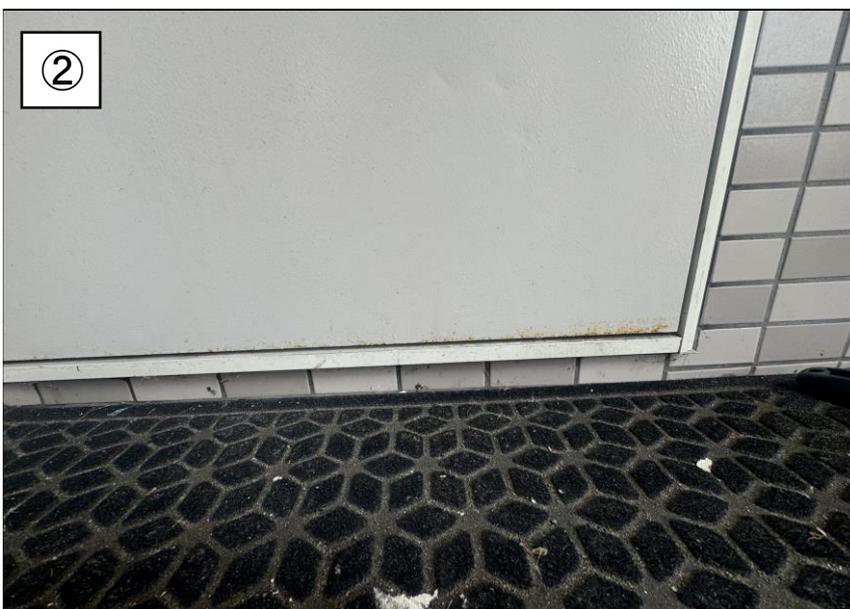

年月日	2024. 6. 11
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	錆状況