



年月日	2023. 12. 1
調査部位	全体
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2023. 12. 1
調査部位	全体
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2023. 12. 1
調査部位	防水
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2023. 12. 1
調査部位	防水
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	



年月日	2023. 12. 1
調査部位	防水
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	ドローンで確認したところ、防水面に浮き箇所など見られなかったので、コーキングの補修とトップコートを塗装すれば問題ないと思われます。



年月日	2023. 12. 1
調査部位	防水
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	同上



年月日	2023. 12. 1
調査部位	排水溝
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	ゴミなど詰まっている形跡もなく良好な状態でした。



年月日	2023. 12. 1
調査部位	外壁(西側)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	玄関上の防水面は、高圧水洗浄、コーキング補修、トップコート塗装のお見積り内容となっております。



年月日	2023. 12. 1
調査部位	外壁(東側)
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	同上



年月日	2023. 12. 1
調査部位	サッシ
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	サッシの皿板上コーキングもすべて撤去、交換のお見積り内容になっております。



年月日	2023. 12. 1
調査部位	タイル
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	タイルが欠けている箇所が数カ所ありました。交換するお見積りとなっております。




年月日	2023. 12. 1
調査部位	タイル
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	同上



年月日	2023. 12. 1
調査部位	タイル
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	デフロが出てきておりました



年月日	2023. 12. 1
調査部位	排水溝回り
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	塗膜が浮いてきておりました。 補修するお見積内容になっております。

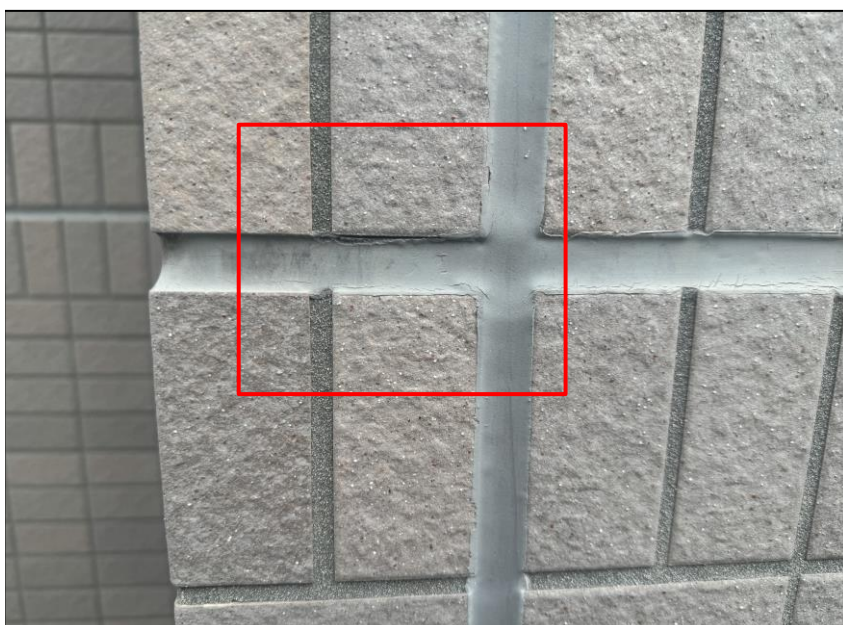


年月日	2023. 12. 1
調査部位	コーキング
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	コーキングが破断している箇所がありましたが、全体の5パーセント以下と思われます。 コーキングは全て撤去し超耐候型のコーキング材に交換するお見積内容になっております。



年月日	2023. 12. 1
調査部位	物置
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2023. 12. 1
調査部位	物置
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	裾のほうが少し錆びて着ておりました。 錆止めを補修塗して、上塗り塗装をするお見積りになっております。

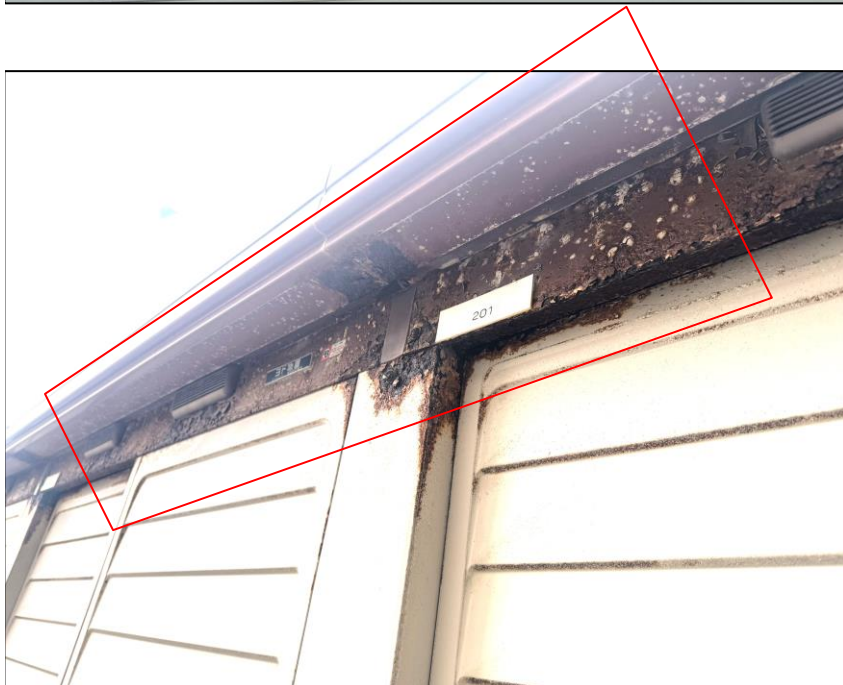

年月日	2023. 12. 1
調査部位	物置
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	赤く囲んだ部分の錆がひどい状態でした。 錆の進行がひどいので、錆止めを2度塗りしたのち上塗り塗装に移るお見積りになっております。